



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ростовской области)

Директору МБОУ Грушевской ООШ
Гордиенковой Н.Е.

ул. Советская, д. 191, ст. Грушевская,
Аксайский район, Ростовская область, 346713

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Аксайскому району

346720 Ростовская область, г. Аксай, ул. Шевченко, 154 а,
Телефон: 8(86350) 4-21-92 E-mail: aksay_ond@61.mchs.gov.ru

03.07.2026 № 564 /4-18-3

№ _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №2607-61-020-00083/7/2
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«03» июля 2026 г.

г. Аксай

Я, заместитель главного государственного инспектора Аксайского района по пожарному надзору майор внутренней службы Минько Максим Юрьевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания: №2606-61-020-00083/7/1 от 03.07.2026 г., в виде предупреждения, вынесенное в отношении юридического лица – МБОУ Грушевская ООШ, допустившего нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, д. 191, **а именно:**

- на объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование подсобного помещения, расположенного в общем коридоре здания школы на первом этаже эксплуатируемого как складское по пожарной и взрывопожарной опасности с обозначением категории данного помещения с наружной стороны двери (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 (далее – ППР №1479));

- на объекте защиты в подсобном помещении расположенном в общем коридоре здания школы на первом этаже допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией (пп. в п. 35 ППР РФ №1479);

- на объекте защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, а именно световой оповещатель «Выход», расположенный над эвакуационным выходом из «технических помещений» неисправен (ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ), п. 54 ППР №1479);

- на объекте защиты на путях эвакуации допускается применение отделочного материала пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2 а

именно – в коридоре второго этажа здания школы являющегося путем эвакуации допускается применение облицовочного материала пола - линолеума (документ, подтверждающий показатели пожарной опасности облицовочного материала - линолеума на момент проведения профилактического визита не представлен) (табл. 28, ч. 6 ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ);

- на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых отделочных (облицовочных) и строительных конструкций полов на путях эвакуации (коридор второго этажа) (п. 25 ППР № 1479);

- на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки, расположенной в помещении актового зала (п. 13 ППР №1479);

- на объекте защиты светильник аварийного освещения, находится не в работоспособном состоянии, а именно на момент проведения профилактического визита светильник отключен от питания (п. 37 ППР №1479);

- на объекте защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, а именно световой оповещатель «Выход», расположенный над эвакуационным выходом из помещения актового зала неисправен (ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ), п. 54 ППР №1479);

- руководитель организации не обеспечил наличие на двери лестничной клетки через которую осуществляется вход в цокольный этаж устройства для самозакрывания. (п. 14 ППР №1479);

- на объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности (пищеблок от коридора школы расположенного на цокольном этаже) не разделены между собой ограждающими строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федеральный закон №123-ФЗ, п. 4.1 СП 4.13130));

- на объекте защиты эвакуационная дверь из помещения обеденного зала, не обеспечивает ее свободное открывание изнутри без ключа (п. 26 ППР №1479);

- на объекте защиты выход из общего коридора первого этажа на лестничную клетку, расположенную близ «спорткласса» не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» (далее- СП 1.13130));

- на объекте защиты выход из общего коридора первого этажа на лестничную клетку, расположенную близ кабинета директора не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130);

- на объекте защиты подъезд к зданию функциональной пожарной опасности Ф4.1 не соответствует нормативным документами по пожарной безопасности, а именно отсутствует подъезд со всех сторон к зданию школы (ст. 6, ст. 90 Федеральный закон №123-ФЗ, пп. в, п. 8.1.1 СП 4.13130);

- руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения, а именно в помещении насосной отсутствуют огнетушители (п. 60 ППР №1479);

- на объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование строения насосной по пожарной и взрывопожарной опасности с обозначением категории данного помещения с наружной стороны двери (п. 12 ППР №1479);

- на объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование строения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности с обозначением категории данного помещения с наружной стороны двери (п. 12 ППР №1479).

В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ.

Заместитель начальника отдела

М.Ю. Минько

Копию представления получил (а) _____

ФИО, подпись, дата получения